


# ***EMP 215ic***

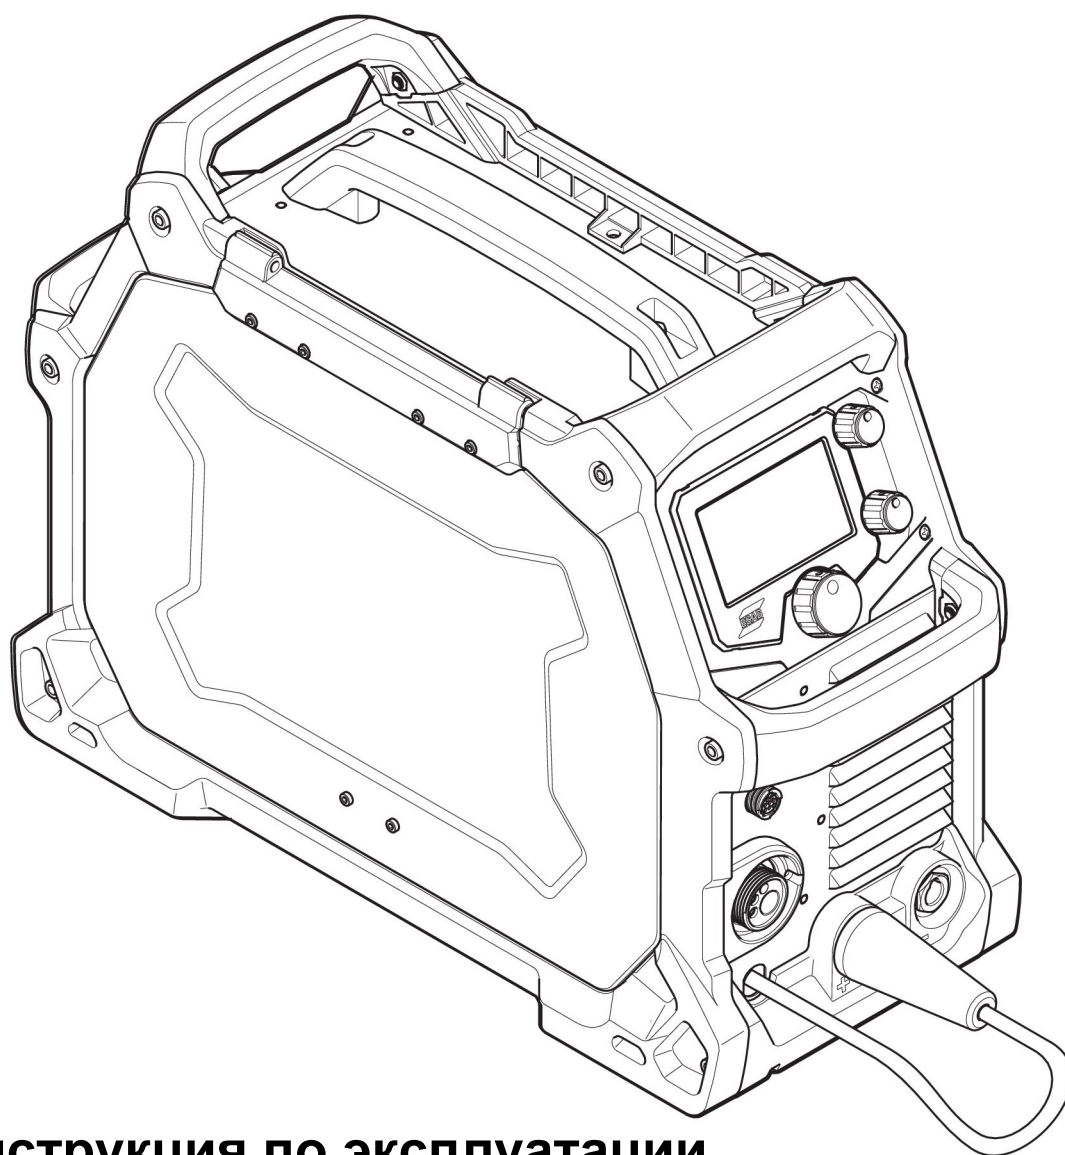

## **Инструкция по эксплуатации**



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to  
The Low Voltage Directive 2014/35/EU, entering into force 20 April 2016  
The EMC Directive 2014/30/EU, entering into force 20 April 2016  
The RoHS Directive 2011/65/EU, entering into force 2 January 2013

**Type of equipment**

Welding power source

**Type designation**

EMP 215ic, from serial number 615 xxx xxxx (2016 w/21)

**Brand name or trade mark**

ESAB

**Manufacturer or his authorised representative established within the EEA**

**Name, address, and telephone No:**

ESAB AB  
Lindholmsallén 9, Box 8004, SE-402 77 Göteborg, Sweden  
Phone: +46 31 50 90 00, Fax: +46 584 411 924

**The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:**

EN 60974-1:2012, Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources  
EN 60974-5:2013, Arc Welding Equipment – Part 5: Wire Feeders  
EN 60974-10:2014, Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements

**Additional Information:**

Restrictive use, Class A equipment, intended for use in location other than residential

**By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above.**

**Date**

Gothenburg

2016-04-20

**Signature**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stephen Argo". The signature is written in a cursive, flowing style.

Stephen Argo

**Position**

Global Director Equipment

CE 2016

<b>1</b>	<b>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
1.1	Значение символов .....	5
1.2	Правила техники безопасности .....	5
<b>2</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>9</b>
2.1	Оборудование .....	10
<b>3</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>УСТАНОВКА</b> .....	<b>14</b>
4.1	Расположение .....	14
4.2	Инструкции по подъему .....	14
4.3	Питание от сети .....	15
4.3.1	Рекомендуемые номиналы предохранителей и минимальные сечения кабелей .....	16
<b>5</b>	<b>ПОРЯДОК РАБОТЫ</b> .....	<b>17</b>
5.1	Подключения .....	18
5.2	Подключение сварочного и обратного кабелей .....	19
5.3	Изменение полярности .....	19
5.4	Установка и замена проволоки .....	20
5.5	Регулировка давления подачи проволоки .....	22
5.6	Замена ведущих/прижимных роликов .....	22
5.7	Защитный газ .....	23
5.8	Рабочий цикл .....	24
5.9	Защита от перегрева .....	25
<b>6</b>	<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>26</b>
6.1	Навигация .....	26
6.2	Главное меню .....	26
6.3	Режим sMIG .....	26
6.4	Ручной режим MIG .....	27
6.5	Режим проволоки с сердцевинной из флюса .....	27
6.6	Режим MMA .....	27
6.7	Параметры .....	27
6.8	Информация из инструкции по эксплуатации .....	28
6.9	Значок справочного руководства .....	28
<b>7</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>31</b>
7.1	Плановое техническое обслуживание .....	31
7.2	Техническое обслуживание источника питания и блока подачи проволоки .....	32
7.3	Техническое обслуживание горелки и облицовки .....	34

<b>8</b>	<b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</b> .....	<b>37</b>
	<b>СХЕМА</b> .....	<b>38</b>
	<b>НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА</b> .....	<b>39</b>
	<b>ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ</b> .....	<b>40</b>
	<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b> .....	<b>41</b>
	<b>СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ</b> .....	<b>42</b>

# 1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 Значение символов

При использовании в тексте руководства: Означает «Внимание!» Осторожно!



### ОПАСНО!

Означает непосредственную опасность, которая, если ее не избежать, может немедленно привести к серьезной травме или смерти.



### ВНИМАНИЕ!

Означает потенциальную опасность, которая может привести к травме или смерти.



### ОСТОРОЖНО!

Означает опасности, которые могут привести к незначительным травмам.



### ВНИМАНИЕ!

Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюдать указания на табличках, требования техники безопасности на месте эксплуатации и данные паспортов безопасности.



## 1.2 Правила техники безопасности

Пользователи оборудования компании ESAB несут полную ответственность за соблюдение всеми лицами, работающими с оборудованием или вблизи от него, всех соответствующих мер безопасности. Меры безопасности должны соответствовать требованиям, которые распространяются на данный тип сварочного оборудования. В дополнение к стандартным правилам, относящимся к рабочему месту, необходимо выполнять следующие рекомендации.

Все работы должны выполняться прошедшим обучение персоналом, хорошо знакомым с эксплуатацией оборудования. Неправильная эксплуатация оборудования может привести к возникновению опасных ситуаций, следствием которых может стать получение травм оператором и повреждение оборудования.

1. Все лица, использующие оборудование, должны быть ознакомлены с:
  - правилами его эксплуатации;
  - расположением органов аварийного останова;
  - их функционированием;
  - соответствующими правилами техники безопасности;
  - сваркой и резкой, а также другим применением оборудования.
2. Оператор должен убедиться в том, что:
  - в пределах рабочей зоны оборудования, при его запуске, не находятся люди, не имеющие соответствующего разрешения;
  - при загорании дуги обеспечивается соответствующая защита персонала.

3. Рабочее место:

- должно соответствовать выполняемой работе;
- не должно быть подвержено сквознякам.

4. Средства индивидуальной защиты:

- Во всех случаях используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки, огнестойкую одежду, защитные перчатки.
- Запрещается носить незакрепленные предметы одежды и украшения, такие как шейные платки, браслеты, кольца, и т. д., которые могут зацепиться за детали оборудования или вызвать ожоги.

5. Общие меры безопасности:

- Убедитесь в том, что обратный кабель надежно закреплен.
- К работе с высоковольтным оборудованием **может быть допущен только квалифицированный электрик**.
- Соответствующие средства пожаротушения должны быть четко обозначены и находиться поблизости.
- Смазку или техническое обслуживание **не** следует выполнять во время работы оборудования.



**ВНИМАНИЕ!**

Дуговая сварка и резка могут быть опасными для сварщика и других людей. При выполнении сварки или резки примите меры предосторожности.



**ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ может оказаться смертельным**

- Установите и заземлите устройство в соответствии с инструкцией
- Не прикасайтесь к электрическим деталям или электродам, находящимся под напряжением, открытыми участками кожи, влажными перчатками или мокрой одеждой
- Обеспечьте индивидуальную изоляцию от земли и рабочего оборудования.
- Обеспечьте безопасность вашего рабочего места.



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ могут быть опасными для здоровья**

- Сварщики с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с лечащим врачом. Электромагнитные поля могут нарушать работу некоторых типов кардиостимуляторов.
- Воздействие электромагнитных полей может вызывать другие неизвестные нарушения здоровья.
- Для минимизации воздействия электромагнитных полей сварщики должны выполнять следующую процедуру:
  - Расположите электрод и рабочие кабели с одной стороны от вас. По возможности закрепляйте их лентой. Не стойте между кабелем горелки и рабочим кабелем. Запрещается оборачивать кабель горелки или рабочий кабель вокруг тела. Источник питания и кабели должны находиться как можно дальше от тела сварщика.
  - Присоединяйте рабочий кабель к заготовке как можно ближе к области сварки.



### **ПАРЫ И ГАЗЫ могут быть опасными для здоровья**

- Держите голову в стороне от выделяющихся паров
- Используйте вентиляцию, вытяжку в районе горения дуги или и то и другое, для того чтобы отвести пары и газы из зоны дыхания и из участка в целом.



### **ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ может вызвать повреждение органов зрения и ожоги на коже.**

- Обеспечьте защиту глаз и тела. Пользуйтесь правильно подобранными сварочным щитком и светофильтрами, надевайте защитную одежду
- Обеспечьте защиту стоящих рядом людей с помощью соответствующих экранов или шторок



### **ШУМ — чрезмерный шум может привести к повреждению органов слуха**

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Применяйте наушники или другие средства защиты органов слуха.



### **ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ могут быть причиной травм**

- Следите, чтобы все дверцы, панели и крышки были закрыты и зафиксированы. При необходимости снятия крышек для техобслуживания и поиска неисправностей воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста Установите панели и крышки и закройте дверцы после технического обслуживания и перед запуском двигателя.
- Перед установкой или подключением выключите двигатель.
- Следите за тем, чтобы руки, волосы, края одежды и инструменты не касались движущихся деталей.



### **ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ**

- Искры (брызги) могут вызвать пожар. Убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняемых материалов
- Не использовать на закрытых контейнерах.

**НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ — в случае неправильного функционирования обратитесь за помощью к специалистам.**

**ОБЕСПЕЧЬТЕ СОБСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ И ЗАЩИТУ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!**



#### **ОСТОРОЖНО!**

Данное изделие предназначено только для дуговой сварки.




#### **ВНИМАНИЕ!**

Нельзя использовать источник питания для отогревания замерзших труб.



### **ОСТОРОЖНО!**

Оборудование класса А не предназначено для использования в жилых помещениях, где электроснабжение осуществляется из бытовых сетей низкого напряжения. В таких местах могут появиться потенциальные трудности обеспечения электромагнитной совместимости оборудования класса А вследствие кондуктивных и радиационных помех.

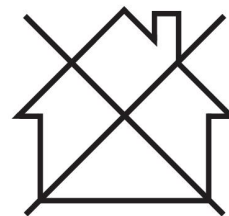


### **ВНИМАНИЕ!**

**Отправляйте подлежащее утилизации электронное оборудование на предприятия по переработке отходов!**

В соответствии с Европейской Директивой 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования, и при ее осуществлении в соответствии с национальными законодательными актами, электрическое и/или электронное оборудование, которое достигло предельного срока эксплуатации, должно отправляться на предприятия по переработке отходов.

В качестве ответственного лица за оборудование вы отвечаете за получение информации по утвержденным станциям сбора отходов.

Для получения подробной информации обращайтесь к ближайшему дилеру компании ESAB.

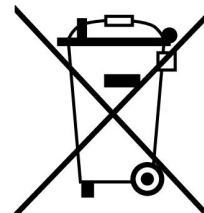

**Компания ESAB готова предоставить вам все средства защиты и принадлежности, необходимые для выполнения сварочных работ.**



## 2 ВВЕДЕНИЕ

---

Серия ESAB EMP представляет новое поколение комбинированных (MIG/MMA/TIG) источников сварочного тока.

Источники тока EMP 215ic предназначены для удовлетворения потребностей промышленных пользователей, работающих в условиях средней интенсивности. Изделия отличаются своей надежностью, прочностью и портативностью, обеспечивая превосходную производительность в различных вариантах применения сварки.

Источник оснащен цветным TFT-дисплеем размером 11 см (4,3 дюйма) с пользовательским интерфейсом, который обеспечивает быстрый и легкий выбор параметров процесса и сварки. Он хорошо подходит для начинающих пользователей и пользователей среднего уровня. Для более продвинутых пользователей могут быть добавлены некоторые дополнительные функции, возможности и пользовательские настройки, обеспечивающие максимальную гибкость.

Эксклюзивная модель sMIG компании ESAB предоставляет пользователям превосходные характеристики дуги «короткого замыкания».

Семейство EMP обеспечивает подключение к входному питанию в диапазоне от 120 до 230 В, с частотой 1 ~ 50/60 Гц. Входное питание может подаваться из сети или от генератора. Серия EMP включает цепь PFC (коррекция коэффициента мощности), что существенно повышает энергоэффективность.

Ключевые особенности:

- Исключительные возможности выполнения сварочных работ с использованием нескольких процессов, MIG/MMA и Lift/TIG
- Автоматическое распознавание входного питания с помощью PFC (120 - 230 В)
- Настраиваемый пользовательский интерфейс с высоким разрешением, большой экран диагональю 11 см (4,3 дюйма)
- Прочный корпус и внутренняя аппаратная часть
- Портативная конструкция для переноски одним человеком
- Высококачественная литая система подачи алюминиевой проволоки обеспечивает превосходное управление геометрией ведущего ролика, гарантируя плавную и точную подачу проволоки
- Профессиональные принадлежности высокого класса

## 2.1 Оборудование

В комплект поставки входят следующие элементы:

- Источник питания EMP ESAB 215ic
- Пистолет MIG ESAB MXL 200, 3 м
- Контактная насадка М6 для проволоки 0,8 мм (кол-во: 2)
- Контактная насадка М6 для проволоки 1,0 мм (кол-во: 2)
- Газовый шланг, 4,5 м (14,8 фута), быстроразъемное соединение
- Комплект сварочных кабелей MMA, 3 м (10 футов)
- Комплект обратных кабелей, 3 м (10 футов)
- ОК 12,50 Катушка 0,8 мм × 5 кг
- Ведущие ролики: Проволока с сердцевинкой, стальная и нержавеющая проволока 0,6/0,8 мм (установленная на системе привода) Проволока с сердцевинкой, стальная и нержавеющая проволока 0,8/1,0 мм (0,030/0,040 дюйма) (в коробке с принадлежностями)
- Сетевой кабель, 3 м, несъемный, с штепсельной вилкой
- Руководство по установке и технике безопасности
- Руководство по эксплуатации (USB)
- Руководство по толщине материала

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>EMP 215ic</b>		
<b>Напряжение питания</b>	230 В, 1 ~ 50/60 Гц	120 В, 1 ~ 50/60 Гц
<b>Первичный ток</b>		
$I_{max}$ . GMAW - MIG	30 А	Автоматический выключатель 20 А: 28,6 А Автоматический выключатель 15 А: 20,3 А
$I_{max}$ . GTAW - TIG	19 А	Автоматический выключатель 15 А: 20,8 А
$I_{max}$ . SMAW - MMA	25 А	Автоматический выключатель 15 А: 20,8 А
$I_{eff}$ . GMAW - MIG	14 А	Автоматический выключатель 20 А: 13 А Автоматический выключатель 15 А: 13 А
$I_{eff}$ . GTAW - TIG	10 А	Автоматический выключатель 15 А: 14,7 А
$I_{eff}$ . SMAW - MMA	13 А	Автоматический выключатель 15 А: 14,7 А
<b>Допустимая нагрузка при дуговой сварке в среде инертного газа (GMAW) - MIG</b>		
100% рабочий цикл	110 А/19,5 В	Автоматический выключатель 20 А: 90 А/18,5 В Автоматический выключатель 15 А: 75 А/17,75 В
60% рабочий цикл	125 А/20,25 В	Автоматический выключатель 20 А: 110 А/19,5 В Автоматический выключатель 15 А: 90 А/18,5 В
40% рабочий цикл	150 А/21,5 В	Автоматический выключатель 15 А: 100 А/19 В
25% рабочий цикл	205 А/24,25 В	-
20% рабочий цикл	-	Автоматический выключатель 20 А: 130 А/20,5 В
<b>Выбор диапазона параметров постоянного тока</b>	15 А/14,75 В - 230 А/25,5 В	15 А/14,75 В - 130 А/20,5 В
<b>Допустимая нагрузка при дуговой сварке в среде инертного газа (GMAW) - TIG</b>		
100% рабочий цикл	110 А/14,4 В	100 А/14 В

	<b>EMP 215ic</b>	
60% рабочий цикл	125 A/15 В	120 A/14,8 В
40% рабочий цикл	-	130 A/15,2 В
30% рабочий цикл	180 A/17,2 В	-
<b>Выбор диапазона параметров постоянного тока</b>	5 A/10,2 В - 200 A/18 В	5 A/10,2 В - 150 A/16 В
<b>Допустимая нагрузка при дуговой сварке в среде инертного газа (GMAW) - ММА</b>		
100% рабочий цикл	100 A/24 В	65 A/22,6 В
60% рабочий цикл	125 A/25 В	80 A/23,2 В
40% рабочий цикл	-	85 A/23,4 В
25% рабочий цикл	180 A/27,2 В	-
<b>Выбор диапазона параметров постоянного тока</b>	16 A/20,6 В - 180 A/27,2 В	16 A/20,6 В - 110 A/24,4 В
<b>Напряжение разомкнутой цепи (OCV)</b>		
VRD деактивирован, номинальное OCV (пусковое OCV)	68 В/(90 В)	68 В/(90 В)
<b>КПД</b>	86%	84%
<b>Коэффициент мощности</b>	0,98	0,99
<b>Скорость подачи проволоки</b>	1,5-12 м/мин (62-475 дюйм/мин)	1,5-12 м/мин (62-475 дюйм/мин)
<b>Диаметр проволоки</b>		
Сплошная проволока из мягкой стали	0,6 мм (0,023 дюйма) - 1,0 мм (0,040 дюйма)	0,6 мм (0,023 дюйма) - 1,0 мм (0,040 дюйма)
Сплошная проволока из нержавеющей стали	0,8 мм (0,030 дюйма) - 1,0 мм (0,040 дюйма)	0,9 мм (0,035 дюйма) - 1,0 мм (0,040 дюйма)
Проволока с сердцевинной из флюса	0,8 мм (0,030 дюйма) - 1,1 мм (0,045 дюйма)	0,8 мм (0,030 дюйма) - 1,1 мм (0,045 дюйма)
Алюминий	0,8 мм (0,030 дюйма) - 1,2 мм (0,045 дюйма)	0,8 мм (0,030 дюйма) - 1,2 мм (0,045 дюйма)
<b>Размер катушки</b>	Ø 100-200 мм (4-8 дюйма)	Ø 100-200 мм (4-8 дюйма)
<b>Размеры (д х ш х в)</b>	548 мм (23,0 дюйма) × 229 мм (9,0 дюйма) × 406 мм (16,0 дюйма)	548 мм (23,0 дюйма) × 229 мм (9,0 дюйма) × 406 мм (16,0 дюйма)
<b>Вес</b>	18,2 кг (40 фунтов)	18,2 кг (40 фунтов)
<b>Рабочая температура</b>	от -10 до +40 °C (от -14 до +104 °F)	от -10 до +40 °C (от -14 до +104 °F)
<b>Класс защиты корпуса</b>	IP23S	IP23S
<b>Класс зоны установки</b>	<b>S</b>	<b>S</b>

**Рабочий цикл**

Рабочим циклом называется время, выраженное в процентах от периода продолжительностью десять минут, в течение которого вы можете производить сварку

с определенным током без риска перегрузки. Рабочий цикл указан для температуры 40 °C/104 °F.

Дополнительную информацию см. в разделе «Рабочий цикл» в главе «ЭКСПЛУАТАЦИЯ».

#### **Класс защиты корпуса**

Код **IP** указывает на класс защиты корпуса, то есть на степень защиты от проникновения твердых инородных тел или воды.

Оборудование, имеющее маркировку **IP 23S**, предназначено для использования внутри и вне помещений, однако не должно эксплуатироваться во время осадков.

#### **Класс применения**

Символ **S** указывает на то, что источник питания предназначен для использования в местах с повышенной опасностью поражения электрическим током.

## 4 УСТАНОВКА

Монтаж должен выполняться специалистом.




### ОСТОРОЖНО!

Данное изделие предназначено для промышленного применения. При использовании в домашних условиях изделие может вызвать радиопомехи. Принятие соответствующих мер безопасности является ответственностью пользователя.

### 4.1 Расположение

Разместите источник питания таким образом, чтобы его воздухозаборные и выпускные отверстия не были заграждены.


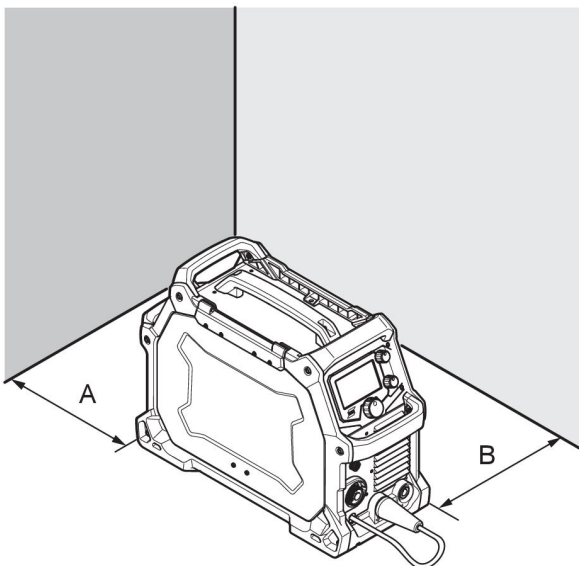


A. 100 мм (4 дюйма)

B. 100 мм (4 дюйма)


### 4.2 Инструкции по подъему

Любая из ручек источника питания может быть использована для его подъема.

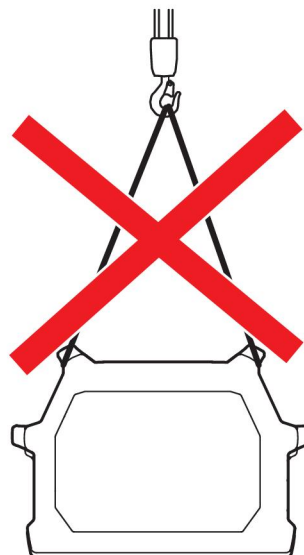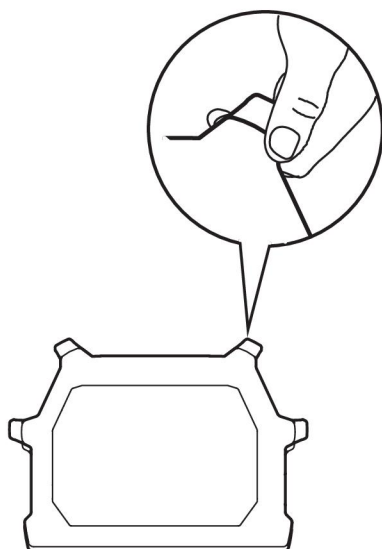

**ВНИМАНИЕ!**

Закрепляйте оборудование, особенно в тех случаях, когда оно расположено на неровной или наклонной поверхности.

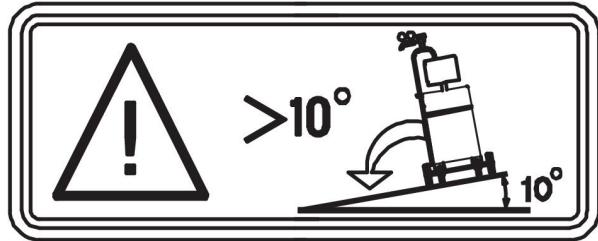

### 4.3 Питание от сети

**ВНИМАНИЕ!****Требования к сетям электроснабжения**

Данное оборудование отвечает требованиям IEC 61000-3-12 в отношении мощности при коротком замыкании  $S_{SC \text{ мин}}$ , которая должна быть выше или равна значению в точке между отводом к абоненту и общественной сети. Пользователь оборудования или тот, кто его устанавливает, должен проконсультироваться с оператором энергосети по поводу возможности подключения оборудования и соответствия значения мощности при коротком замыкании указанным требованиям: выше или равна значению  $S_{SC \text{ мин}}$ . Обратитесь к техническим характеристикам, приведенным в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

Требуемое напряжение питания — 230 В перем. тока  $\pm 10\%$  или 120 В  $\pm 10\%$ . Слишком низкое напряжение питания может привести к снижению производительности сварки. Слишком высокое напряжение питания может привести к перегреву компонентов и возможному отказу. Обратитесь в местную электрическую компанию, занимающуюся электроснабжением потребителей, чтобы получить информацию о типе имеющейся энергосистемы, порядке правильного подключения и требуемых проверках.

Сварочный источник питания должен быть:


- установлен правильно, в случае необходимости — с привлечением квалифицированного электрика;
- правильно заземлен (электрически) в соответствии с местными правилами;
- подключен к надлежащей розетке и предохранителю, как указано в таблице ниже.

**ВНИМАНИЕ!**

Эксплуатация источника сварочного тока должна осуществляться в соответствии с действующими национальными нормативными документами.

ОСТАНОВИТЕ источник сварочного тока; отключите входное питание с применением процедуры блокировки/прикрепления бирок. Процедуры блокировки/прикрепления бирок включают запираание разъединителя линии в открытом положении на висячий замок, извлечение предохранителей из блока предохранителей или отключение и навешивание красных бирок на автоматический выключатель или другое устройство отсоединения.

Паспортная табличка с параметрами сети электропитания

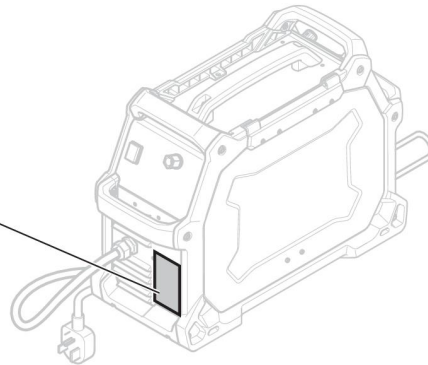

#### 4.3.1 Рекомендуемые номиналы предохранителей и минимальные сечения кабелей



##### **ВНИМАНИЕ!**

Несоблюдение следующих рекомендаций по электрическому обслуживанию может привести к поражению электрическим током или пожару. Эти рекомендации предназначены для отдельной ответвленной электрической цепи, рассчитанной на номинальную мощность и рабочий цикл источника сварочного тока.

	<b>120-230 В, 1 ~ 50/60 Гц</b>	
Напряжение сети питания	<b>230 В перем. тока</b>	<b>120 В перем. тока</b>
Входной ток при максимальной выходной мощности	30 А	30 А
* Максимальное номинальное значение рекомендуемого предохранителя или автоматического выключателя *Предохранитель с задержкой на срабатывание UL класса RK5, см. UL 248	30 А	30 А
* Максимальное номинальное значение рекомендуемого предохранителя или автоматического выключателя *Стандартный предохранитель UL класса K5, см. UL 248	50 А	50 А
Минимальный рекомендуемый размер шнура	4 мм <sup>2</sup> (12 AWG)	4 мм <sup>2</sup> (12 AWG)
Максимальная рекомендуемая длина удлинителя	15 м (50 футов)	8 м (25 футов)
Минимальный рекомендуемый размер заземляющего проводника	4 мм <sup>2</sup> (12 AWG)	4 мм <sup>2</sup> (12 AWG)

#### **Питание от электрогенераторов**

Энергоснабжение источника питания может осуществляться от генераторов различных типов. Однако некоторые генераторы не способны предоставить достаточную мощность, чтобы обеспечить нормальную работу источника сварочного тока. Рекомендуется использовать генераторы с автоматическим регулятором напряжения (AVR) или с эквивалентным или лучшим типом регулирования, с номинальной мощностью 8 кВт.



## 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Общие правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, содержатся в главе «ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» этого руководства. Прочтите ее перед началом эксплуатации оборудования!



### ВНИМАНИЕ!

При перемещении оборудования пользуйтесь предусмотренными средствами транспортировки. Ни в коем случае не тяните за кабели.



### ВНИМАНИЕ!

Вращающиеся части могут стать источником травм, будьте внимательны.



### ВНИМАНИЕ!

Опасное электрическое напряжение! Не касайтесь заготовки или сварочной головки во время работы!



### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что боковые крышки во время работы закрыты.




### ВНИМАНИЕ!

Затяните фиксатор катушки, чтобы предотвратить ее соскальзывание с сердечника.


100 мм (4 дюйма)

200 мм (8 дюймов)

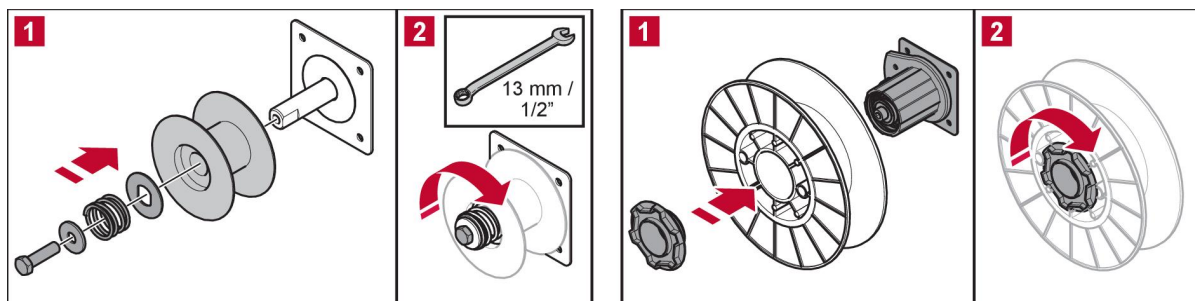


## 5.1 Подключения

Передние и задние:

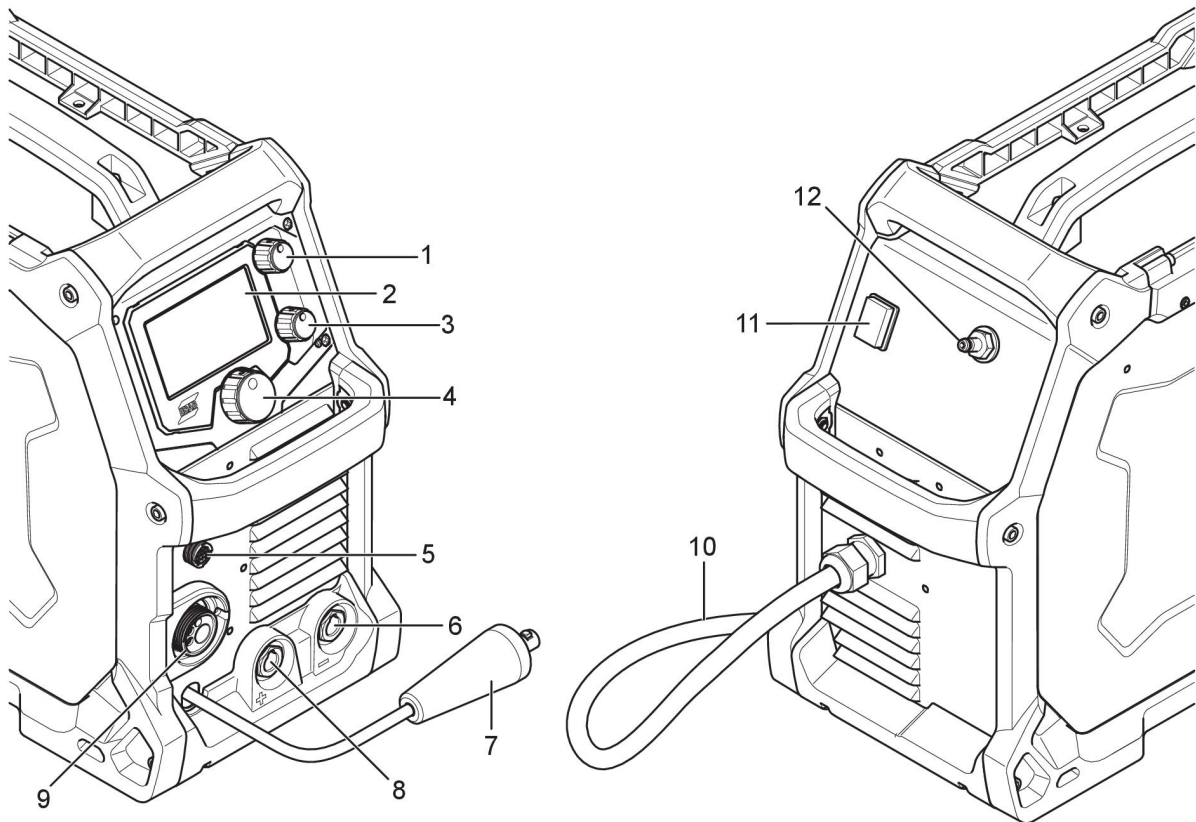

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ручка задания тока или скорости подачи проволоки | 7. Кабель переключения полярности      |
| 2. Дисплей  | 8. Положительный выход [+]             |
| 3. Ручка для выбора напряжения                      | 9. Евроразъем горелки                  |
| 4. Основная ручка для навигации по меню             | 10. Сетевой кабель                     |
| 5. Горелка/подключение дистанционного управления    | 11. Сетевой выключатель питания ON/OFF |
| 6. Отрицательный выход [-]                          | 12. Впускной газовый клапан            |

### Схема системы привода

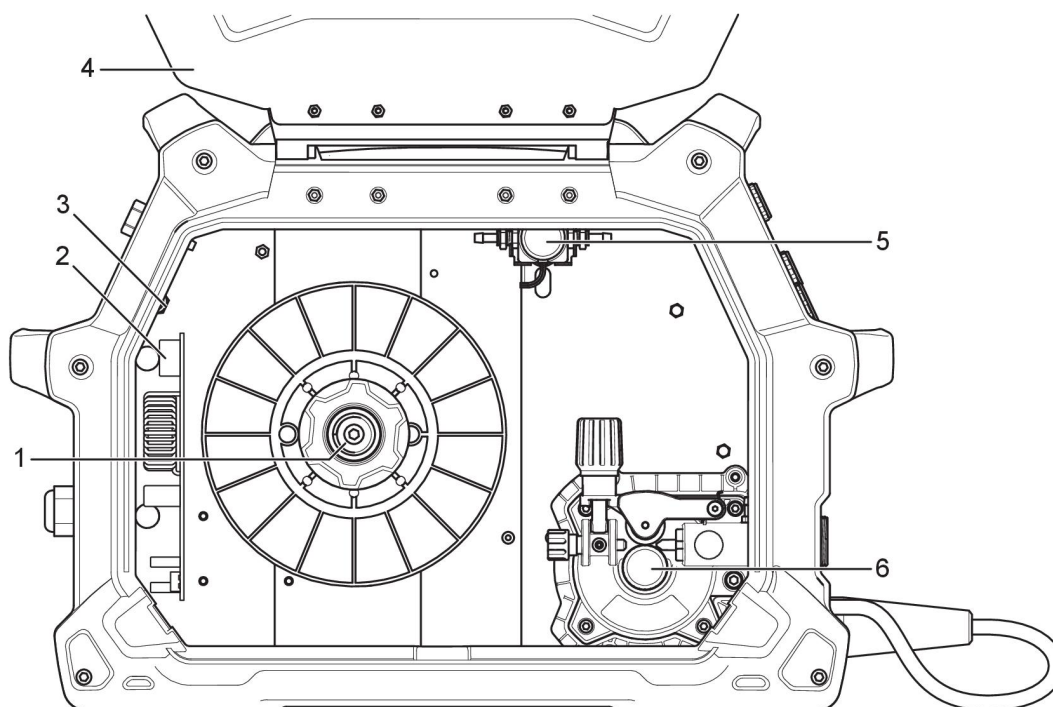

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ступица катушки            | 4. Открытие боковой крышки   |
| 2. Фильтр ЭМС                 | 5. Газовый клапан            |
| 3. Автоматический выключатель | 6. Механизм подачи проволоки |

## 5.2 Подключение сварочного и обратного кабелей

Источник питания имеет два выхода для подключения сварочного и обратного кабелей (см. рисунок спереди и сзади), отрицательную [-] (6) и положительную [+] клемму (8).

Для процесса MIG/MMA выход, к которому подключается сварочный кабель, зависит от типа электрода. Правильную полярность электродов следует определять в соответствии с информацией, приведенной на упаковке с электродами. Подключите возвратный кабель к другой сварочной клемме источника питания. Закрепите контактный зажим возвратного кабеля на свариваемой детали и убедитесь в надежности контакта.

Для процесса TIG (требуются дополнительные принадлежности TIG) подключите кабель питания горелки TIG к отрицательной [-] клемме (6), см. вид спереди. Подключите входную газовую муфту к регулируемому источнику защитного газа. Подключите рабочий обратный провод к положительной [+] клемме (8), см. вид спереди и сзади.

## 5.3 Изменение полярности

В комплект поставки входит кабель переключения полярности, подключаемый к положительной клемме. Для некоторых видов проволоки, например, самоэкранирующей проволоки с сердечником, рекомендуется сварка с отрицательной полярностью. Отрицательная полярность означает, что кабель переключения полярности присоединяется к отрицательной клемме, а обратный кабель – к положительной. Проверьте рекомендуемую полярность для сварочной проволоки, которую планируется применять.

Полярность можно изменить путем перемещения кабеля переключения полярности в соответствии с применимым техпроцессом сварки.

## 5.4 Установка и замена проволоки

EMR 215ic может работать с катушками размером 100 мм (4 дюйма) и 200 мм (8 дюймов). Подходящие диаметры проволоки каждого типа см. в главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ».



### ВНИМАНИЕ!

Не держите и направляйте горелку рядом с лицом, руками или телом, так как это может привести к травмам.



### ВНИМАНИЕ!

Опасность сдавливания или защемления при замене катушки проволоки! **Не** используйте защитные перчатки при вставке сварочной проволоки между роликами.



### ВНИМАНИЕ!


Убедитесь, что используются правильные ролики подачи/прижима. Дополнительную информацию см. в приложении «ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ».



### ВНИМАНИЕ!

Помните о том, что необходимо использовать контактную насадку сварочной горелки, соответствующую диаметру проволоки. Сварочный пистолет оснащен контактной насадкой для проволоки диаметром 0,8 мм (0,030 дюйма). Если используется проволока другого диаметра, контактную насадку и ведущий ролик следует заменить. Направляющая для проволоки, установленная в горелке, рекомендуется для сварки с использованием железной проволоки и проволоки из нержавеющей стали.

1. Откройте боковую крышку.
2. Отпустите прижимной рычаг ролика, толкая натяжной винт к себе (1).
3. Поднимите прижимной рычаг ролика вверх (2).
4. Подавая сварочную проволоку MIG от нижней части катушки, пропустите проволочный электрод через впускное направляющее отверстие (3), между роликами через выпускное отверстие и в горелку MIG.
5. Повторно закрепите прижимной рычаг ролика и натяжной винт привода проволоки, при необходимости отрегулируйте давление.
6. Направляя горелку MIG достаточно прямо, пропустите проволоку через горелку MIG, нажав на курковый выключатель.
7. Закройте боковую крышку.

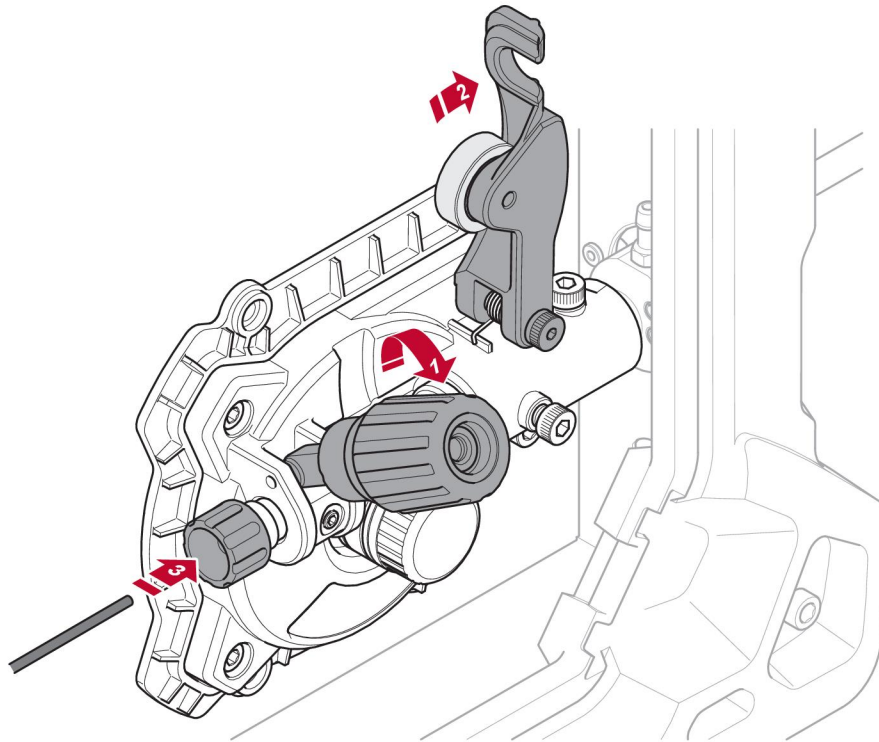


### **Welding with aluminium wire**

Для того чтобы выполнить сварку алюминия с использованием стандартной поставляемой горелки MXL 200 MIG, см. инструкции по эксплуатации, чтобы сменить стандартную стальную облицовку трубопровода на тефлоновую.

Закажите следующие принадлежности: Ведущие ролики с U-образным пазом 1,0/1,2 мм (0,040/0,045) и тефлоновая облицовка трубопровода (облицовка ПТФЕ), 3 метра (0,040/0,045). Номер для заказа MXL 200 см. в главе «ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ» в данном руководстве и в главе «ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ» в руководстве по эксплуатации.

## 5.5 Регулировка давления подачи проволоки

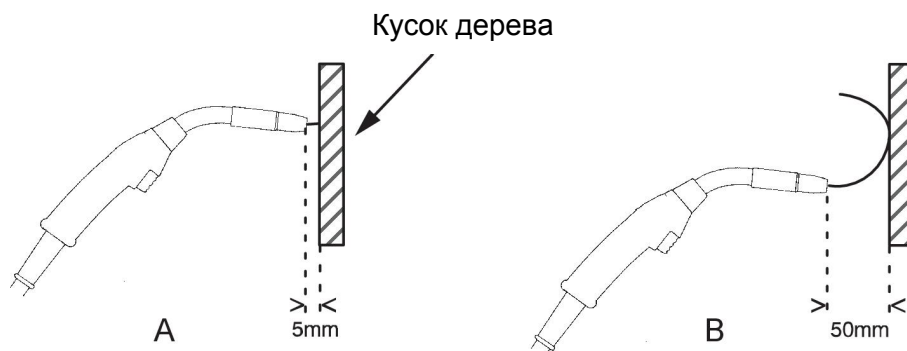

Начните с проверки плавности движения электродной проволоки через направляющие. Затем установите давление прижимных роликов устройства подачи проволоки. Важно, чтобы установленное давление не было слишком большим.

Для того чтобы убедиться, что давление подачи установлено правильно, вы можете воспользоваться изолированным предметом, например, куском дерева, и производить подачу проволоки так, чтобы она, выходя из сварочной горелки, упиралась в дерево.

Если держать сварочную горелку на расстоянии примерно 6 мм (¼ дюйма) от куска дерева (рис. А), то подающие ролики будут проскальзывать.

Если держать сварочную горелку на расстоянии примерно 50 мм (2 дюйма) от куска дерева, то проволока будет загибаться при подаче (Рис. В).

## 5.6 Замена ведущих/прижимных роликов

В стандартную комплектацию входит один подающий ролик с двойным пазом. Замените подающий ролик, чтобы он соответствовал металлу для заполнения.



### ВНИМАНИЕ!



Постарайтесь не потерять шпонку, которая расположена на валу приводного двигателя. Для правильной работы эта шпонка должна быть совмещена с пазом ведущего ролика.

1. Откройте боковую крышку.
2. Снимите крепежный винт подающего ролика, повернув его против часовой стрелки.
3. Замените подающий ролик.
4. Затяните крепежный винт подающего ролика, повернув его по часовой стрелке.
5. Закройте боковую крышку.



**ВНИМАНИЕ!**

Визуальная марка на проволоке обозначает диаметр проволоки для используемого паза.

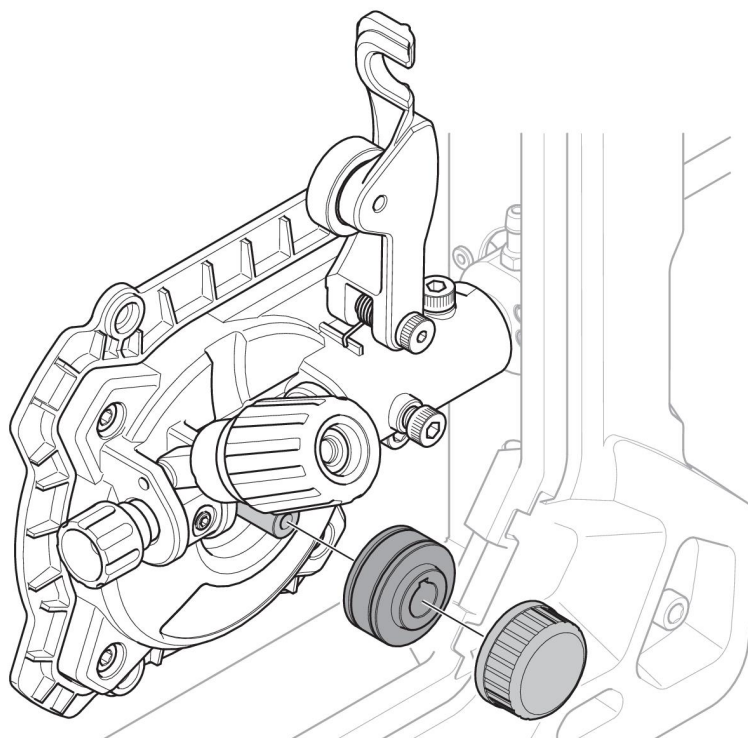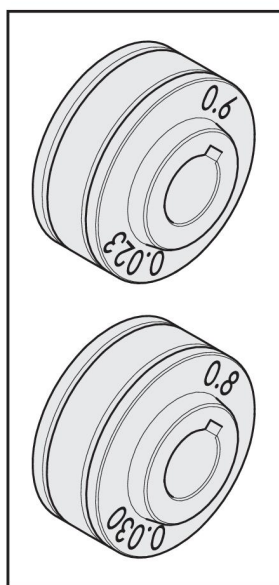


### 5.7 Защитный газ

Тип подходящего защитного газа зависит от материала. Обычно сварка мягкой стали выполняется с использованием смеси газов (Ar + CO<sub>2</sub>) или 100% CO<sub>2</sub>. Сварка нержавеющей стали выполняется с использованием смеси газов (Ar + CO<sub>2</sub>) или Trimix (He + Ar + CO<sub>2</sub>). Для алюминиевой и кремнистой бронзы используется чистый газообразный аргон (Ar). В режиме sMIG (см. раздел «Режим sMIG» в главе «ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ») оптимальная сварочная дуга будет выбрана автоматически для используемого газа.

## 5.8 Рабочий цикл


Источник EMP 215ic имеет сварочный ток 185 А при 20%-м рабочем цикле. Автоматический термостат защищает источник питания в случае превышения рабочего цикла.

**Пример:** Если источник питания работает при 20%-м рабочем цикле, это обеспечит номинальную силу тока в течение максимум 2 минут из каждого 10-минутного периода. В течение оставшихся 8 минут источник питания должен остывать.

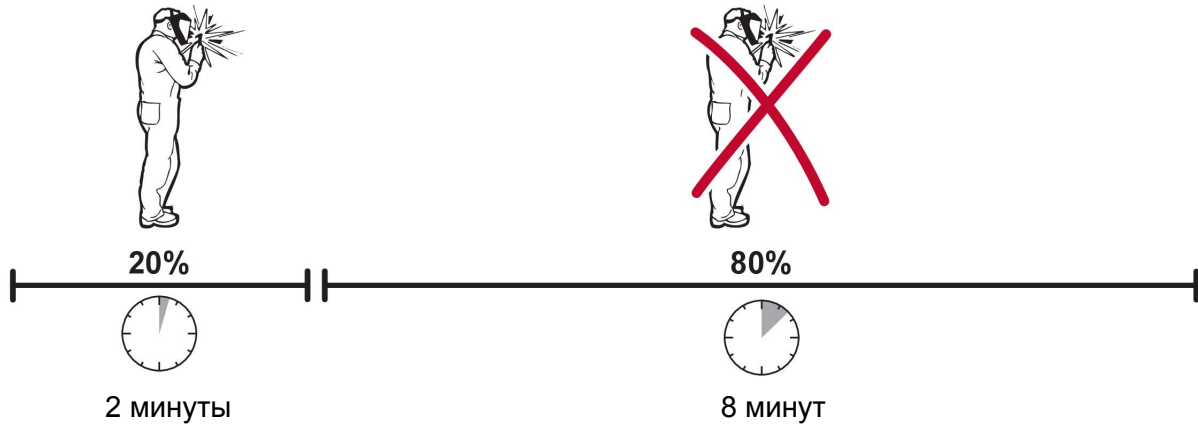


Можно выбирать различные комбинации рабочего цикла и сварочного тока. Используйте графики, показанные ниже, чтобы определить правильный цикл для данного сварочного тока.

**Рабочий цикл при 120 В перем. тока**

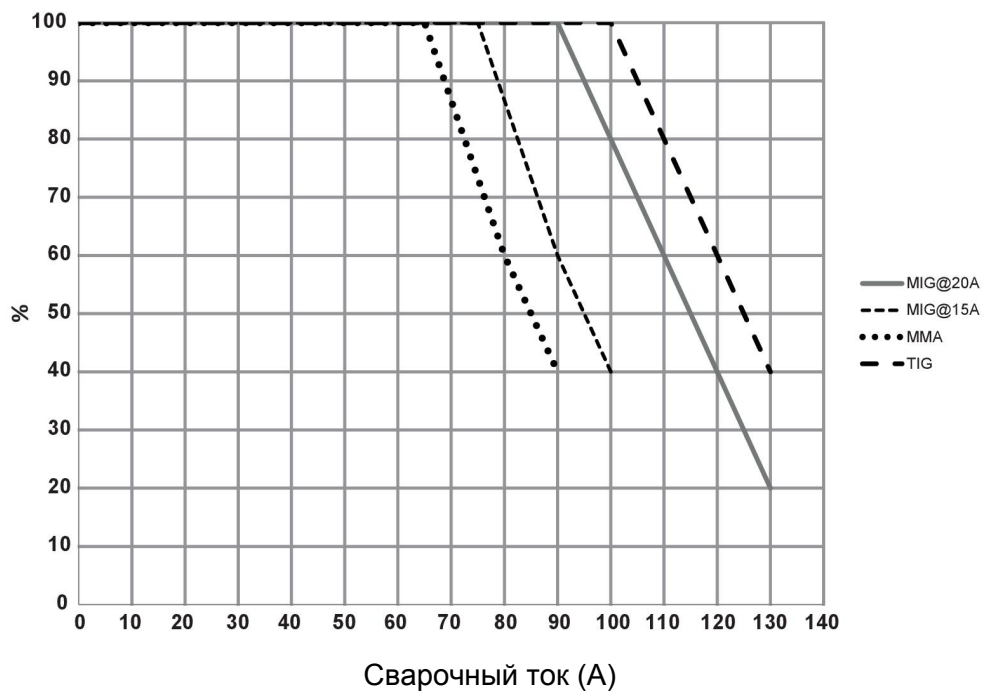




## Рабочий цикл при 230 В перем. тока

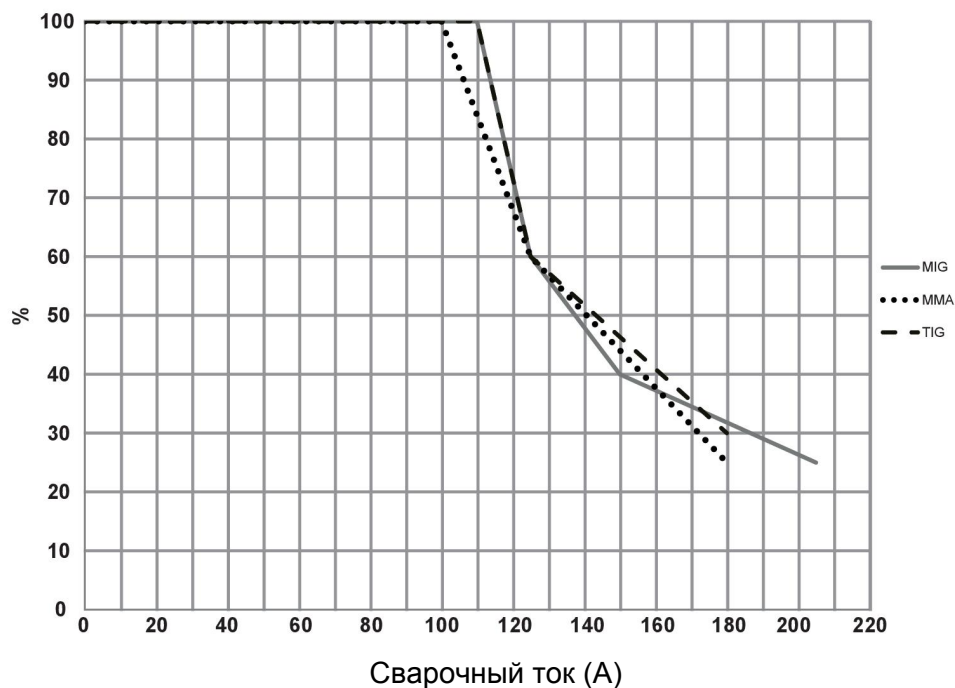

## 5.9 Защита от перегрева

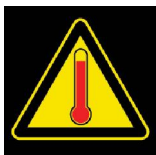

Источник сварочного тока имеет цепь защиты от перегрева, срабатывающую в том случае, когда температура становится слишком высокой. При этом подача сварочного тока прекращается и на дисплее отображается символ перегрева. После снижения температуры до нормального уровня реле защиты от перегрева автоматически возвращается в исходное положение.

## 6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Общие правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, содержатся в главе «ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» этого руководства. Общие сведения об эксплуатации представлены в разделе «ЭКСПЛУАТАЦИЯ» этого руководства. Прочтите обе главы перед началом эксплуатации оборудования!

После включения питания на панели управления появляется главное меню.


### 6.1 Навигация



1. Выбор тока/скорости подачи проволоки
2. Выбор напряжения
3. Навигация по меню. Поверните и нажмите, чтобы выбрать пункт меню.


### 6.2 Главное меню

EMP 215ic

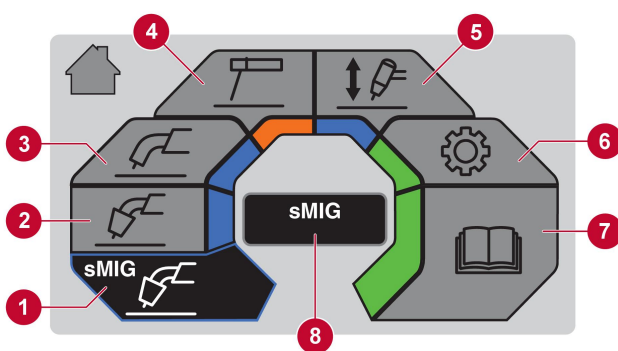


1. Режим sMIG
2. Ручной режим MIG
3. Режим проволоки с сердцевинкой из флюса
4. Режим MMA
5. Режим Lift-TIG
6. Параметры
7. Информация из инструкции по эксплуатации
8. Диалоговое окно

### 6.3 Режим sMIG

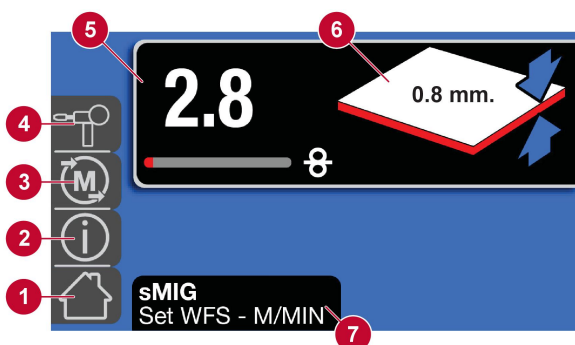


1. Начальный экран
2. Информация
3. Память
4. Выбор MIG/пистолета с барабаном
5. Скорость подачи проволоки
6. Толщина материала
7. Диалоговое окно

## 6.4 Ручной режим MIG

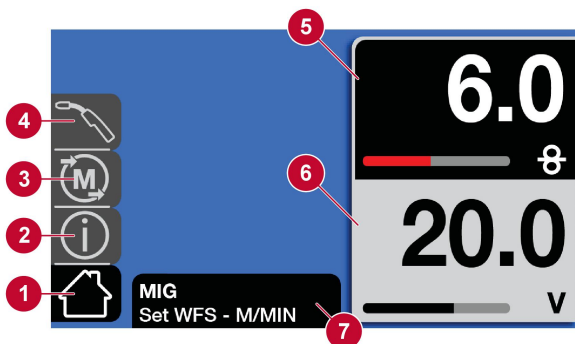


1. Начальный экран
2. Информация
3. Память
4. Выбор MIG/пистолета с барабаном
5. Скорость подачи проволоки
6. Напряжение питания
7. Диалоговое окно

## 6.5 Режим проволоки с сердцевинной из флюса

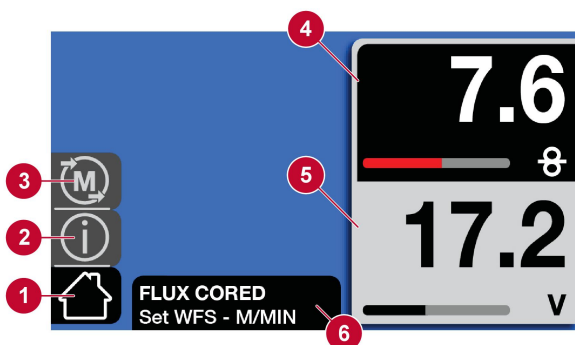


1. Начальный экран
2. Информация
3. Память
4. Скорость подачи проволоки
5. Напряжение питания
6. Диалоговое окно

## 6.6 Режим MMA

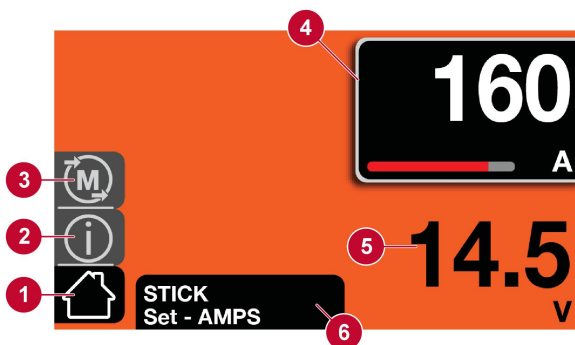

1. Начальный экран
2. Информация
3. Память
4. Сила тока
5. Напряжение (OCV или дуга)
6. Диалоговое окно

## 6.7 Параметры

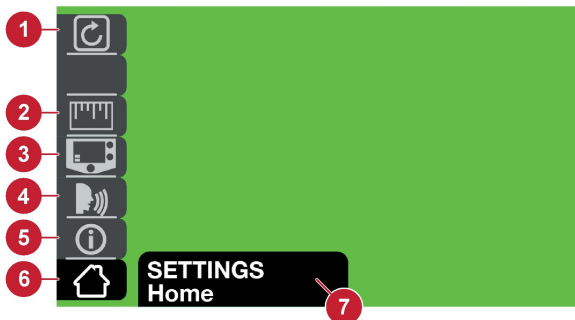

1. Режим сброса
2. Дюймы/метры
3. Базовый/усовершенствованный
4. Язык
5. Информация
6. Начальный экран
7. Диалоговое окно











## 6.8 Информация из инструкции по эксплуатации



 1. Информация о техническом обслуживании
2. Изнашиваемые и запасные части
3. Информация об эксплуатации
4. Начальный экран
5. Диалоговое окно

## 6.9 Значок справочного руководства

	Начальный экран		Выбор времени включения/выключения точечной сварки
	Информация	<input checked="" type="checkbox"/> 	Выбор времени включения/выключения точечной сварки
	Пистолет MIG		Регулировка включения времени точечной сварки
	Параметры		С сердцевинной из флюса
	Параметры		Ручной режим MIG
	Процент		MMA
	<b>Последующий поток</b> Время включения защитного газа после отключения сварочной дуги		Режим Smart MIG
	<b>Предварительный поток</b> Время включения защитного газа перед включением сварочной дуги		TIG

	<b>Секунды</b>		<b>Сохранение</b> программы сварочных работ в режиме памяти для конкретной области применения
	<b>Настройки</b> в меню руководства пользователя		<b>Отменить</b>
	<b>Пистолет с барабаном</b> (Не для всех рынков)		<b>Дистанционный</b>
	<b>Параметры</b>		<b>Ножное управление</b>
	<b>2Т, ВКЛ/ВЫКЛ</b> пускового выключателя		<b>Время отжига</b> Регулировка времени, в течение которого напряжение остается включенным после прекращения подачи проволоки, чтобы предотвратить вплавление проволоки в сварочной ванне
	<b>4Т, Удержание/блокировка</b> пускового выключателя		<b>Руководство пользователя</b> в главном меню
	<b>Сила тока</b>		<b>Толщина пластины</b> в режиме sMIG
	<b>Давление дуги</b> При сварке защищенной дугой — увеличение тока, когда длина дуги сокращается, чтобы устранить или уменьшить вплавление электрода в сварочной ванне		<b>Полоса регулировки</b> Изменение профиля наплавленного валика от плоского до выпуклого или вогнутого
	<b>Наклон вниз</b> Снижение тока в течение определенного периода времени, в конце цикла сварки		<b>Дополнительные настройки</b>
	<b>Горячий пуск</b> Увеличение тока, чтобы предотвратить прилипание электрода		<b>Базовые настройки</b>

	<p><b>Индуктивность</b> Добавление индуктивности в характеристики дуги для стабилизации дуги и уменьшения разбрызгивания в процессе короткого замыкания</p>		<p><b>Диагностика</b></p>
	<p><b>Память</b>, способность сохранения программ сварки для конкретного применения</p>		<p><b>Выбор языка</b></p>
	<p><b>Выбор пруткового электрода</b></p>		<p><b>Единицы измерения</b></p>
	<p><b>Наклон вверх</b> Увеличение тока в течение определенного периода времени, в начале цикла сварки</p>		<p><b>Профиль валика, вогнутый</b></p>
	<p><b>Вольт</b></p>		<p><b>Профиль валика, выпуклый</b></p>
	<p><b>Скорость подачи проволоки</b></p>	<p>.8 mm (.030") </p>	<p><b>Диаметр проволоки</b></p>

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!**

Регулярное техническое обслуживание имеет большое значение для безопасной и надежной работы оборудования.

**ОСТОРОЖНО!**

К снятию защитных крышек и проведению работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию или восстановительному ремонту сварочного оборудования допускаются только те лица, которые обладают соответствующими знаниями в области электричества (аттестованный персонал).

**ОСТОРОЖНО!**

На данное изделие распространяется гарантия производителя. Любая попытка выполнить ремонтные работы в неавторизированных сервисных центрах может привести к потере гарантии.

**ВНИМАНИЕ!**

Отключите питание перед выполнением технического обслуживания. Обеспечьте контроль и информирование об отключенном питании во время выполнения работ. Контролируйте и предотвращайте преждевременное повторное подключение питания.

**ВНИМАНИЕ!**

В условиях сильной запыленности чаще выполняйте техническое обслуживание.

Перед каждым использованием убедитесь в следующем:

- корпус, кабель горелки и провода не повреждены;
- контактная насадка на горелке не повреждена;
- сопло горелки чистое и свободно от мусора.

### 7.1 Плановое техническое обслуживание

График технического обслуживания при нормальных рабочих условиях.

Интервал	Обслуживаемая область		
Каждые 3 месяца	 <p data-bbox="454 398 646 533">Очистите или замените нечитаемые таблички.</p>	 <p data-bbox="694 398 933 465">Очистите сварные клеммы.</p>	 <p data-bbox="1002 398 1348 465">Проверьте или замените сварочные кабели.</p>
Каждые 6 месяцев	 <p data-bbox="422 705 678 801">Очистите внутреннюю часть оборудования.</p>		

## 7.2 Техническое обслуживание источника питания и блока подачи проволоки


Выполняйте очистку источника питания каждый раз при замене катушки проволоки Ø100 мм (4 дюйма) или Ø200 мм (8 дюймов).



**Процедура очистки источника питания и блока подачи проволоки****ВНИМАНИЕ!**

**Во время очистки всегда надевайте защитные перчатки и очки.**

1. Отсоедините источник питания от сетевой розетки.
2. Откройте крышку и снимите напряжение с прижимного ролика, поворачивая натяжной винт (1) против часовой стрелки, а затем потянув к себе.
3. Извлеките проволоку и катушку проволоки.
4. Снимите горелку и используйте линию подачи воздуха с низким давлением, следя за тем, чтобы расходуемая проволока не разматывалась, очистите внутреннюю часть, впускное и выпускное отверстия источника питания.
5. Убедитесь, что входная (4) и выходная (2) направляющие проволоки или подающий ролик (3) не изношены и не нуждаются в замене. Количество деталей заказа см. в Приложении «ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ».
6. Снимите подающий ролик и очистите его с помощью мягкой щетки. Очистите прижимной ролик, прикрепленный к механизму подачи проволоки, с помощью мягкой щетки.

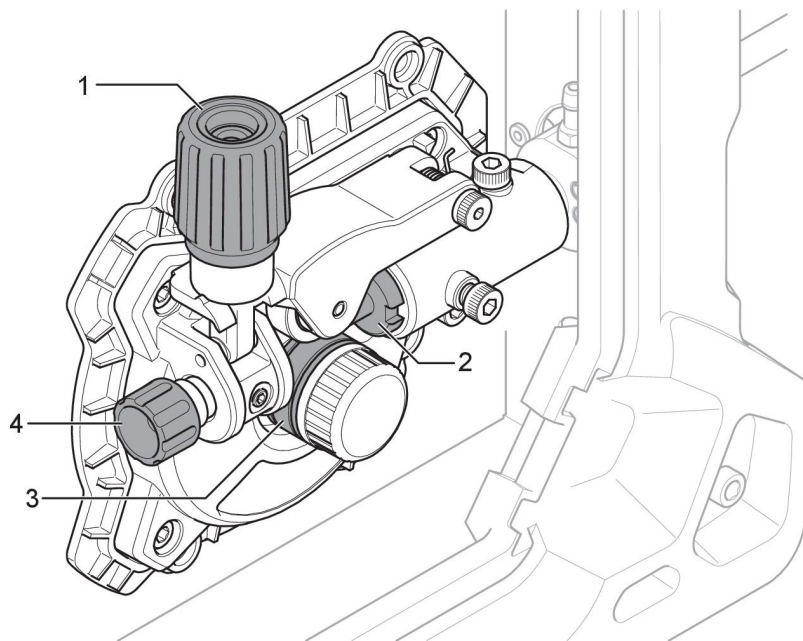

## **7.3 Техническое обслуживание горелки и облицовки**

### **Процедура очистки горелки и облицовки**

1. Отсоедините источник питания от сетевой розетки.
2. Откройте крышку и снимите напряжение с прижимного ролика, поворачивая натяжной винт (1) против часовой стрелки, а затем потянув к себе.
3. Извлеките проволоку и катушку проволоки.
4. Отключите сварочную горелку от источника питания.
5. Снимите облицовку с горелки и осмотрите ее. Очистите облицовку путем продувки сжатым воздухом (не более 5 бар) до конца облицовки, который был установлен ближе всего к источнику питания.
6. Повторно установите облицовку.

## 8 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем вызывать авторизованного специалиста по техническому обслуживанию, попробуйте самостоятельно выполнить перечисленные ниже проверки.

Тип неисправности	Рекомендуемые меры
Пористость в металле сварного шва	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что газовый баллон заполнен.</li> <li>• Убедитесь, что газовый регулятор открыт.</li> <li>• Проверьте на наличие утечек газа или засорение впускного шланга.</li> <li>• Убедитесь, что газ подключен правильно и подается с правильным расходом.</li> <li>• Поддерживайте надлежащее минимальное расстояние между соплом горелки MIG и заготовкой.</li> <li>• Перед сваркой убедитесь в чистоте обрабатываемой детали.</li> </ul>
<p>Проблемы с подачей проволоки</p> <p>Правильные размеры и типы см. в Приложении «ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что тормоз катушки с проволокой отрегулирован правильно.</li> <li>• Убедитесь, что подающий ролик имеет надлежащий размер и не изношен.</li> <li>• Убедитесь, что на подающих роликах установлено правильное давление.</li> <li>• Убедитесь в правильном направлении движения в зависимости от типа проволоки (к сварочной ванне для алюминия, от сварочной ванны для стали).</li> <li>• Убедитесь, что установлена правильная контактная насадка и что она не изношена.</li> <li>• Убедитесь, что размер и тип облицовки подходят для проволоки.</li> <li>• Убедитесь, что облицовка не изогнута и между облицовкой и проволокой отсутствует трение.</li> </ul>
Проблемы сварки MIG (GMAW/FCAW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в правильной полярности подключения горелки MIG. Правильную полярность необходимо уточнить у производителя электродной проволоки.</li> <li>• Замените контактную насадку, если она имеет отметки дуги в отверстии, приводя к чрезмерному прихватыванию проволоки.</li> <li>• Убедитесь, что используется правильный защитный газ, газовый поток, напряжение, сварочный ток, скорость движения и угол горелки MIG.</li> <li>• Убедитесь, что рабочий провод имеет надлежащий контакт с обрабатываемой деталью.</li> </ul>
Основные проблемы сварки MMA (SMAW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вы используете правильную полярность. Держатель электрода, как правило, подключен к положительному полюсу, а рабочий провод — к отрицательному. В случае сомнений см. лист технических данных электрода.</li> </ul>

Тип неисправности	Рекомендуемые меры
Проблемы сварки TIG (GTAW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что провод горелки TIG подсоединен к отрицательной клемме</li> <li>• Убедитесь в использовании правильного защитного газа, газового потока, напряжения, сварочного тока, скорости движения, размещения сварочного прутка, диаметра электрода и режима сварки на источнике питания.</li> <li>• Убедитесь, что рабочий зажим имеет надлежащий контакт с обрабатываемой деталью.</li> <li>• Убедитесь, что газовый клапан на горелке TIG включен.</li> </ul>
Отсутствие питания/дуги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, включен ли выключатель входного питания.</li> <li>• Проверьте, не отображается ли на дисплее неисправность по температуре.</li> <li>• Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель системы.</li> <li>• Проверьте правильность подключения входного питания, сварочного и обратного кабелей.</li> <li>• Проверьте, правильно ли задана величина тока.</li> <li>• Проверьте предохранители в цепи входного питания.</li> </ul>
Часто срабатывает реле защиты от перегрева.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вы не превышаете рабочий цикл, рекомендованный для используемого сварочного тока. См. раздел «Рабочий цикл» в главе «ЭКСПЛУАТАЦИЯ».</li> <li>• Убедитесь, что воздухозаборники или выпускные отверстия не засорены.</li> </ul>

## 9 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

---



### **ОСТОРОЖНО!**


Работы по ремонту и электрическому монтажу должны выполняться квалифицированным техником ESAB по обслуживанию оборудования. Используйте только оригинальные запасные и изнашиваемые части ESAB.

EMP 215ic разработан и протестирован в соответствии с международными стандартами **IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN 60974-5, IEC-/EN 60974-7, IEC-/EN 60974-10, IEC-/EN 60974-12 и IEC-/EN 60974-13**. Обслуживающая организация, выполнявшая техническое обслуживание или ремонтные работы, обязана обеспечить дальнейшее соответствие параметров изделия требованиям указанных стандартов.

Список запасных частей содержится в отдельном документе, который можно загрузить с веб-сайта: [www.esab.com](http://www.esab.com).

# CXEMA


## EMP 215ic

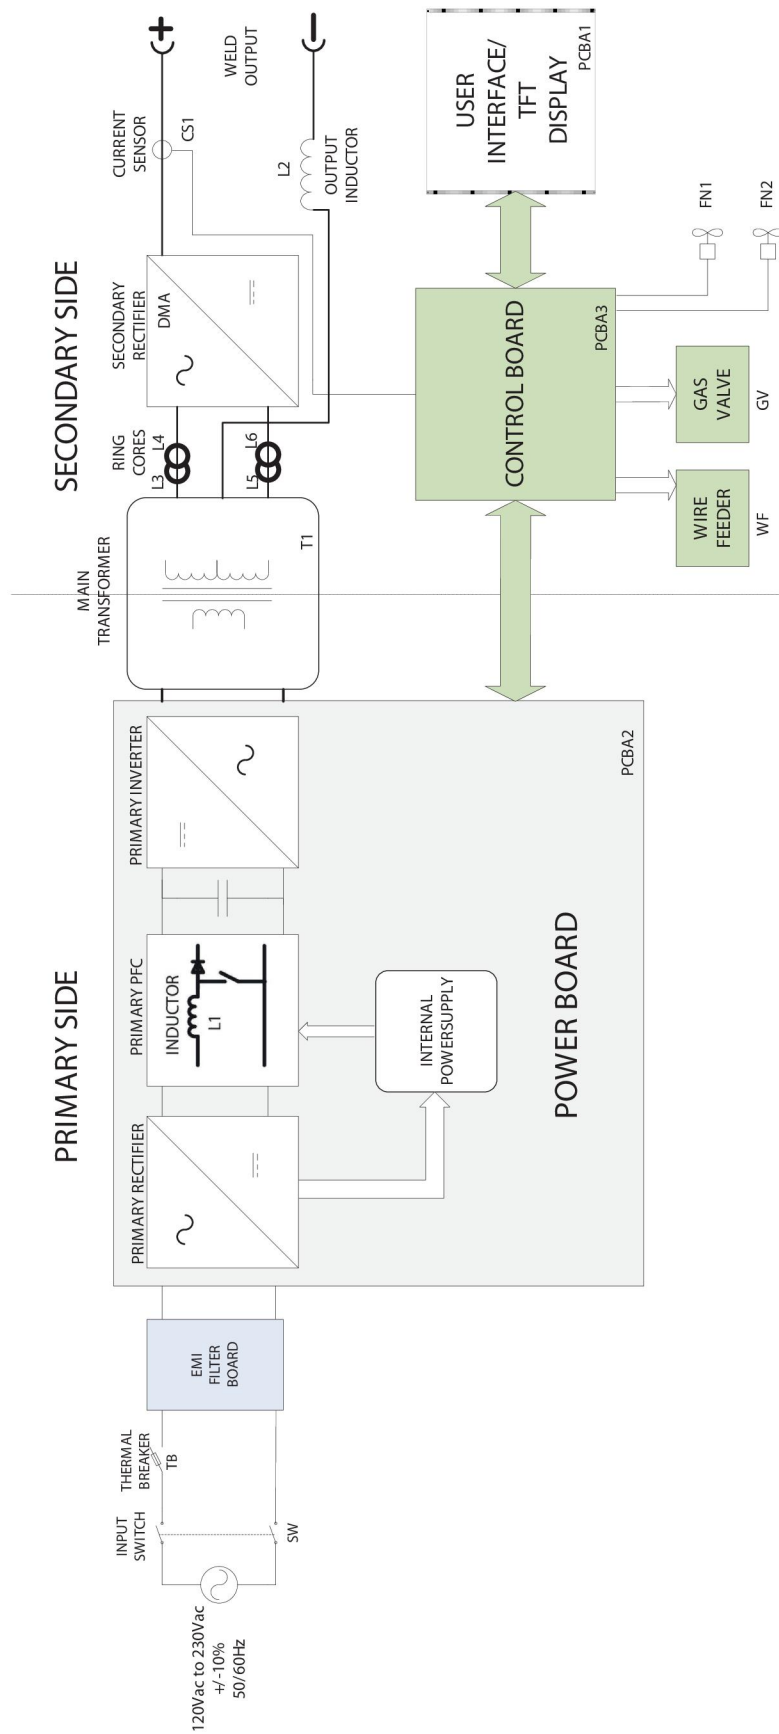

---

**НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА**


---

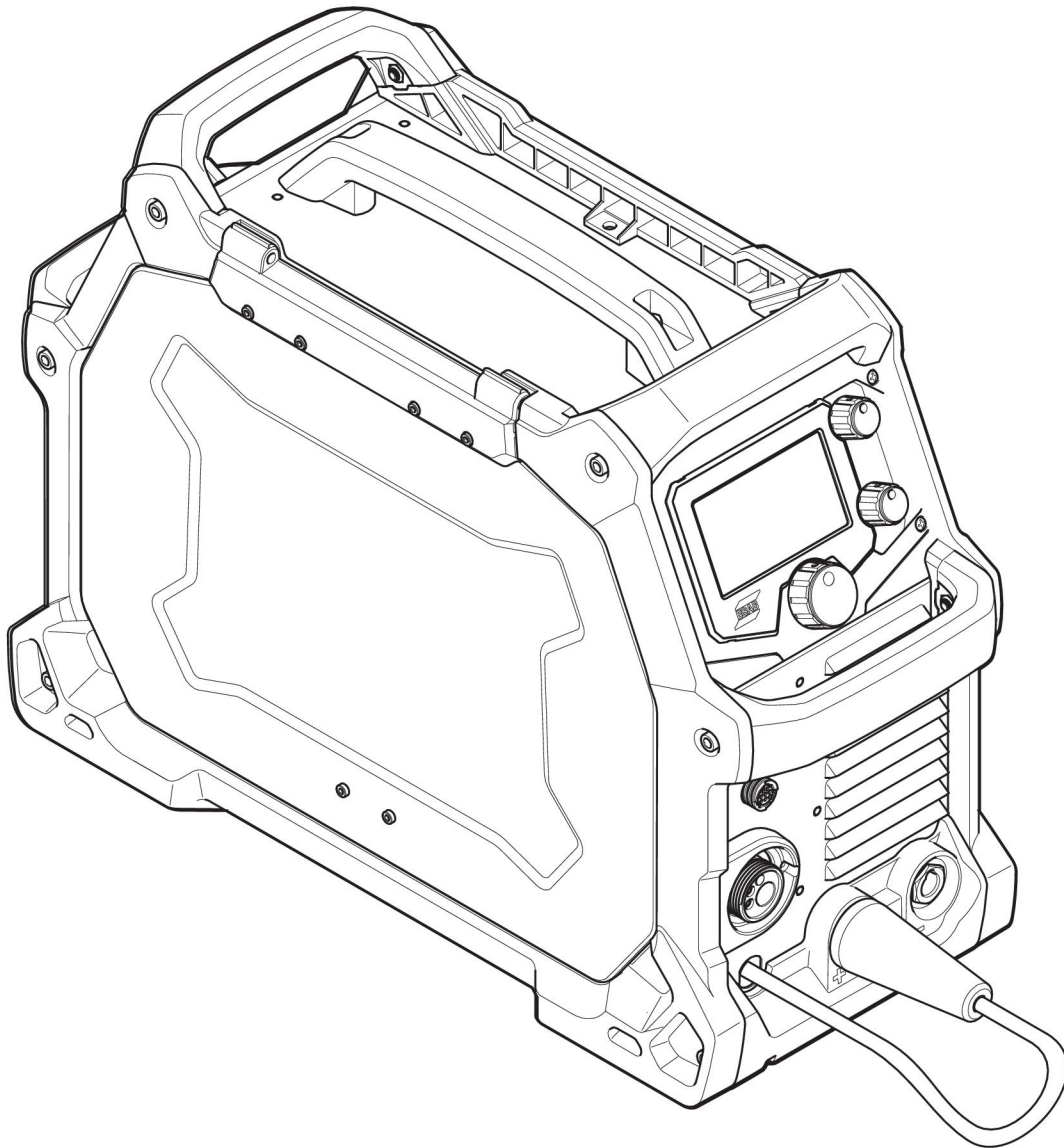

<b>Ordering no.</b>	<b>Denomination</b>	<b>Note</b>
0700 300 985	EMP 215ic	Bobbin Ø100-200 mm (4-8") CE, euro connection
0463 412 001	Spare parts list	
0459 560 101	Instruction manual for MXL™ 200	





## ИЗНАШИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Item	Ordering no.	Denomination	Wire type	Wire dimensions
1	0558 102 460	Wire outlet guide steel	Fe/SS/Flux Cored	1.0 mm - 1.2 mm (0.040" / 0.045")
	0558 102 461	Wire outlet guide steel	Fe/SS/Flux Cored	0.6 mm - 0.8 mm (0.023" - 0.030")
2	0558 102 328	Wire inlet guide	Fe/SS/Flux Cored	0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm (0.023" / 0.030" / 0.035" / 0.045")
3	0558 102 457	Key-drive shaft crescent	N/A	N/A
4	0367 556 001	Feed roll "V" groove	Fe/SS/Flux Cored	0.6 mm / 0.8 mm (0.023" / 0.030")
	0367 556 002	Feed roll "V" groove	Fe/SS/Flux Cored	0.8 mm / 1.0 mm (0.030" / 0.040")
	0367 556 003	Feed roll "V" knurled	Fe/SS/Flux Cored	1.0 mm / 1.2 mm (0.040" / 0.045")
	0367 556 004	Feed roll "U" groove	Aluminium	1.0 mm / 1.2 mm (0.040" / 0.045")
5	0558 102 329	Locking knob	N/A	N/A
6	0558 102 331	Pressure arm complete assembly	N/A	N/A
7	0558 102 330	Screw	N/A	N/A
8	0558 102 459	Euro adapter locating screw	N/A	N/A

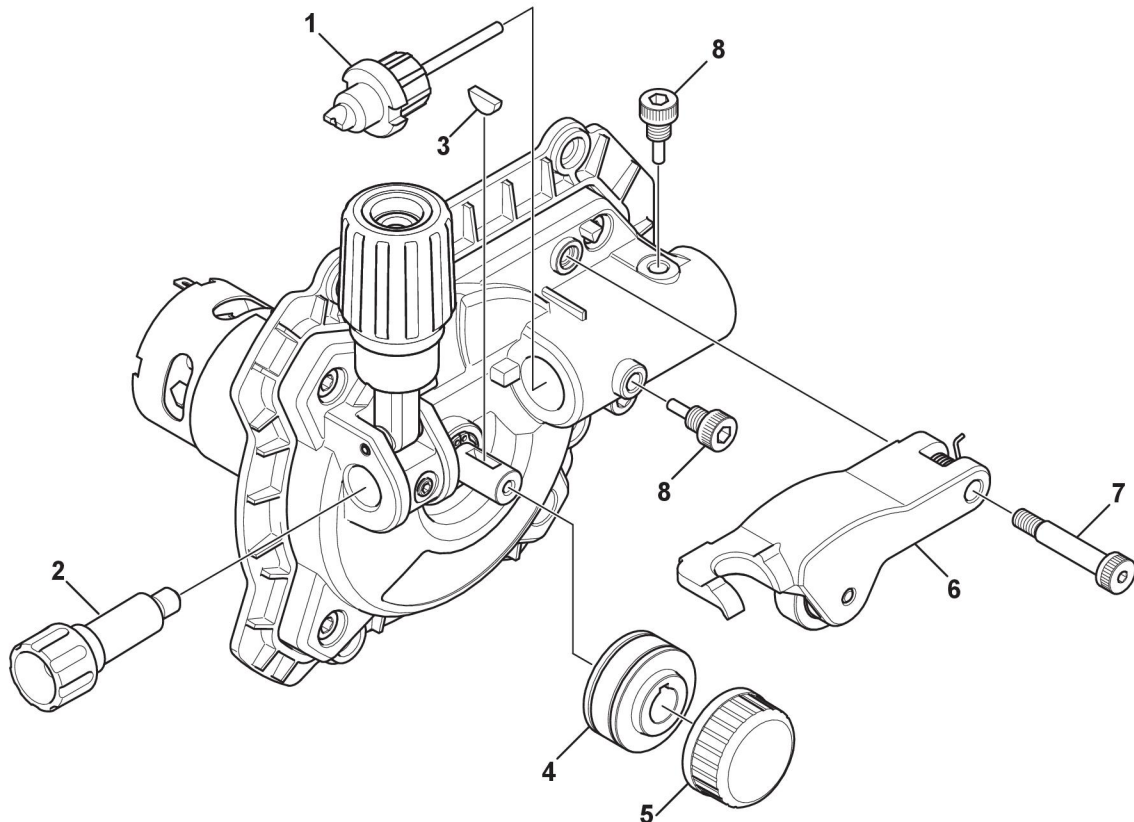



**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**
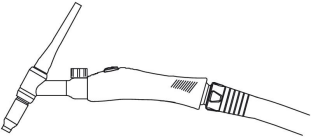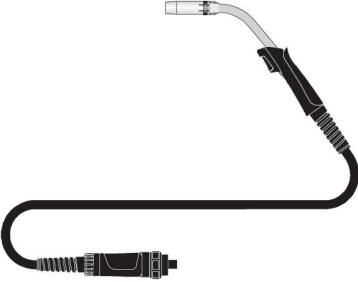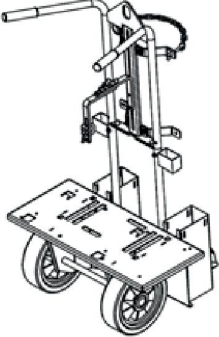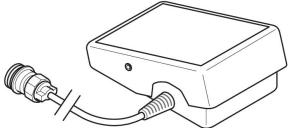
<p>0700 300 869</p>	<p><b>TIG Torch</b> ET 17V 4 m TIG torch c/w 8 pin plug</p>	
<p>0700 200 004</p>	<p><b>MIG Torch</b> MXL™ 270 3m (for FCW 1.2 mm)</p>	
<p>0459 366 887</p>	<p><b>Trolley</b></p>	
<p>W4014450</p>	<p><b>Foot control</b> Contactor on/off and current control with 4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug</p>	

---

**СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ**

---

<b>Item</b>	<b>Ordering no.</b>	<b>Denomination</b>
1	0700 200 002	MIG Torch MXL™ 200 3m
3	0349 312 105	Gas hose 4.5 m
4	0700 006 900	MMA welding cable kit 3m (10ft)
5	0700 006 901	Return welding cable kit 3m (10ft)



# ESAB subsidiaries and representative offices

## Europe

### AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H  
Vienna-Liesing  
Tel: +43 1 888 25 11  
Fax: +43 1 888 25 11 85

### BELGIUM

S.A. ESAB N.V.  
Heist-op-den-Berg  
Tel: +32 15 25 79 30  
Fax: +32 15 25 79 44

### BULGARIA

ESAB Kft Representative Office  
Sofia  
Tel: +359 2 974 42 88  
Fax: +359 2 974 42 88

### THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.  
Vamberk  
Tel: +420 2 819 40 885  
Fax: +420 2 819 40 120

### DENMARK

Aktieselskabet ESAB  
Herlev  
Tel: +45 36 30 01 11  
Fax: +45 36 30 40 03

### FINLAND

ESAB Oy  
Helsinki  
Tel: +358 9 547 761  
Fax: +358 9 547 77 71

### GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd  
Waltham Cross  
Tel: +44 1992 76 85 15  
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd  
Andover  
Tel: +44 1264 33 22 33  
Fax: +44 1264 33 20 74

### FRANCE

ESAB France S.A.  
Cergy Pontoise  
Tel: +33 1 30 75 55 00  
Fax: +33 1 30 75 55 24

### GERMANY

ESAB Welding and Cutting  
GmbH  
Solingen  
Tel: +49 212 298 0  
Fax: +49 212 298 218

### HUNGARY

ESAB Kft  
Budapest  
Tel: +36 1 20 44 182  
Fax: +36 1 20 44 186

### ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.  
Bareggio (Mi)  
Tel: +39 02 97 96 8.1  
Fax: +39 02 97 96 87 01

### THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.  
Amersfoort  
Tel: +31 33 422 35 55  
Fax: +31 33 422 35 44

## NORWAY

AS ESAB  
Larvik  
Tel: +47 33 12 10 00  
Fax: +47 33 11 52 03

## POLAND

ESAB Sp.zo.o.  
Katowice  
Tel: +48 32 351 11 00  
Fax: +48 32 351 11 20

## PORTUGAL

ESAB Lda  
Lisbon  
Tel: +351 8 310 960  
Fax: +351 1 859 1277

## ROMANIA

ESAB Romania Trading SRL  
Bucharest  
Tel: +40 316 900 600  
Fax: +40 316 900 601

## RUSSIA

LLC ESAB  
Moscow  
Tel: +7 (495) 663 20 08  
Fax: +7 (495) 663 20 09

## SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.  
Bratislava  
Tel: +421 7 44 88 24 26  
Fax: +421 7 44 88 87 41

## SPAIN

ESAB Ibérica S.A.  
Alcalá de Henares (MADRID)  
Tel: +34 91 878 3600  
Fax: +34 91 802 3461

## SWEDEN

ESAB Sverige AB  
Gothenburg  
Tel: +46 31 50 95 00  
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB  
Gothenburg  
Tel: +46 31 50 90 00  
Fax: +46 31 50 93 60

## SWITZERLAND

ESAB Europe GmbH  
Neuhof Business Center  
Neuhofstr. 4  
Tel: +41 1 741 25 25  
Fax: +41 1 740 30 55

## UKRAINE

ESAB Ukraine LLC  
Kiev  
Tel: +38 (044) 501 23 24  
Fax: +38 (044) 575 21 88

## North and South America

### ARGENTINA

CONARCO  
Buenos Aires  
Tel: +54 11 4 753 4039  
Fax: +54 11 4 753 6313

### BRAZIL

ESAB S.A.  
Contagem-MG  
Tel: +55 31 2191 4333  
Fax: +55 31 2191 4440

### CANADA

ESAB Group Canada Inc.  
Mississauga, Ontario  
Tel: +1 905 670 02 20  
Fax: +1 905 670 48 79

### MEXICO

ESAB Mexico S.A.  
Monterrey  
Tel: +52 8 350 5959  
Fax: +52 8 350 7554

### USA

ESAB Welding & Cutting  
Products  
Florence, SC  
Tel: +1 843 669 44 11  
Fax: +1 843 664 57 48

## Asia/Pacific

### AUSTRALIA

ESAB South Pacific  
Archerfield BC QLD 4108  
Tel: +61 1300 372 228  
Fax: +61 7 3711 2328

### CHINA

Shanghai ESAB A/P  
Shanghai  
Tel: +86 21 2326 3000  
Fax: +86 21 6566 6622

### INDIA

ESAB India Ltd  
Calcutta  
Tel: +91 33 478 45 17  
Fax: +91 33 468 18 80

### INDONESIA

P.T. ESABindo Pratama  
Jakarta  
Tel: +62 21 460 0188  
Fax: +62 21 461 2929

### JAPAN

ESAB Japan  
Tokyo  
Tel: +81 45 670 7073  
Fax: +81 45 670 7001

### MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd  
USJ  
Tel: +603 8023 7835  
Fax: +603 8023 0225

### SINGAPORE

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd  
Singapore  
Tel: +65 6861 43 22  
Fax: +65 6861 31 95

## SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation  
Kyungnam  
Tel: +82 55 269 8170  
Fax: +82 55 289 8864

## UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East FZE  
Dubai  
Tel: +971 4 887 21 11  
Fax: +971 4 887 22 63

## Africa

### EGYPT

ESAB Egypt  
Dokki-Cairo  
Tel: +20 2 390 96 69  
Fax: +20 2 393 32 13

### SOUTH AFRICA

ESAB Africa Welding & Cutting  
Ltd  
Durbanville 7570 - Cape Town  
Tel: +27 (0)21 975 8924

## Distributors

*For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page*

[www.esab.com](http://www.esab.com)



[www.esab.com](http://www.esab.com)

